

ГОСТ 10277-90

Группа Л25

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ШПАТЛЕВКИ

Технические условия

Putties. Specifications

ОКП 23 1000

Дата введения 1991-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.01.90 N 85

3. ВЗАМЕН [ГОСТ 10277-76](#) в части марок ПОР-002, МС-006, ХВ-004, НЦ-008

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
<a href="#">ГОСТ 12.1.005-88</a>	1.3.4.3
<a href="#">ГОСТ 12.3.005-75</a>	1.3.4.2
<a href="#">ГОСТ 12.4.011-89</a>	1.3.4.4
<a href="#">ГОСТ 17.2.3.02-78</a>	1.3.4.6
<a href="#">ГОСТ 1571-82</a>	1.3.2
<a href="#">ГОСТ 1928-79</a>	1.3.2
<a href="#">ГОСТ 2768-84</a>	3.6
<a href="#">ГОСТ 3134-78</a>	1.3.2
<a href="#">ГОСТ 3212-92</a>	1.4.2
<a href="#">ГОСТ 4381-87</a>	3.2.2
<a href="#">ГОСТ 4765-73</a>	1.3.3; 3.1.2
<a href="#">ГОСТ 5346-78</a>	1.3.3; 3.6
<a href="#">ГОСТ 6456-82</a>	3.2.1; 3.4
<a href="#">ГОСТ 6589-74</a>	1.3.3
<a href="#">ГОСТ 7827-74</a>	1.3.2
<a href="#">ГОСТ 8420-74</a>	1.3.3; 3.6
<a href="#">ГОСТ 8832-76</a>	3.2.1
<a href="#">ГОСТ 9410-78</a>	1.3.2; 3.6
<a href="#">ГОСТ 9949-76</a>	1.3.2; 3.6
<a href="#">ГОСТ 9980.1-86</a>	2.1

<a href="#">ГОСТ 9980.2-86</a>	3.1
<a href="#">ГОСТ 9980.3-86</a>	1.5.1
<a href="#">ГОСТ 9980.4-86</a>	1.4.1
<a href="#">ГОСТ 9980.5-86</a>	4.1
<a href="#">ГОСТ 10054-82</a>	3.2.1; 3.2.2; 3.4; 3.9
<a href="#">ГОСТ 10214-78</a>	1.3.2
<a href="#">ГОСТ 13345-85</a>	3.2.1
<a href="#">ГОСТ 14192-96</a>	1.4.2
<a href="#">ГОСТ 16523-97</a>	3.2.1
<a href="#">ГОСТ 17537-72</a>	1.3.3; 3.8
<a href="#">ГОСТ 18188-72</a>	1.3.2
<a href="#">ГОСТ 19007-73</a>	1.3.3; 3.5
<a href="#">ГОСТ 19433-88</a>	1.4.2
<a href="#">ГОСТ 23343-78</a>	3.2.1
<a href="#">ГОСТ 25129-82</a>	3.2.1

5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2000 г.

Настоящий стандарт распространяется на шпатлевки, представляющие собой густые вязкие массы, состоящие из смеси пигментов и наполнителей в связующем веществе.

Шпатлевки предназначены для заполнения неровностей и исправления дефектов окрашиваемой поверхности в системах покрытий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

Шпатлевки наносят шпателем, наливом и методом пневматического распыления.

## 1. МАРКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. В зависимости от рецептуры и назначения шпатлевки изготовляют нескольких марок (табл.1).

Марка	Код ОКП	Состав	Назначение
МС-006 розовая	23 1294 0119 08	Смесь пигментов, наполнителей и алкидностирольного лака	Для исправления мелких дефектов на загрунтованной металлической и деревянной поверхностях и на загрунтованной и покрытой эмалью поверхности
ХВ-004 зеленая серая	23 1314 0108 08 23 1314 0103 02	Смесь пигментов, наполнителей и раствора поливинилхлоридной хлорированной смолы в органических растворителях с добавлением пластификатора	Для выравнивания и исправления дефектов загрунтованных металлических и деревянных поверхностей, для выправок по выявительному слою эмали
НЦ-008 красно-коричневая защитная серая	23 1414 0258 10 23 1414 0211 03 23 1414 0203 03	Смесь пигментов, наполнителей и раствора коллоксилина в органических растворителях с добавлением пластификатора и масел	Для выравнивания и исправления дефектов загрунтованных металлических и деревянных поверхностей, для выправок по выявительному слою эмали
НЦ-0038 белая серая	23 1414 0401 23 1414 0403	Суспензия пигментов в смеси коллоксилина, смолы в органических растворителях с добавлением пластификаторов	Для выравнивания и исправления деревянных поверхностей при их отделке (для мебели и других изделий)
ПФ-002 красно-коричневая	23 1224 0158 10	Смесь пигментов и наполнителей в пентафталевоом лаке с добавлением органических растворителей	Для выравнивания и исправления дефектов загрунтованных металлических и деревянных поверхностей

1.2. Шпатлевки изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептурам и технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.

### 1.3. Характеристики

1.3.1. Шпатлевки ХВ-004, НЦ-008, МС-006, ПФ-002 наносят шпателем или методом пневматического распыления, шпатлевку НЦ-0038 - шпателем или наливом.

1.3.2. Для разбавления шпатлевки ХВ-004 применяют растворители Р-4, Р-4А или Р-5, Р-5А по [ГОСТ 7827](#), шпатлевок НЦ-008, НЦ-0038 - растворители 645 или 646 по [ГОСТ 18188](#), шпатлевки МС-006 - ксилол по [ГОСТ 9410](#) или [ГОСТ 9949](#), шпатлевки ПФ-002 - уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) по [ГОСТ 3134](#), скипидар по [ГОСТ 1571](#) или смесь уайт-спирита с сольвентом по [ГОСТ 1928](#) или [ГОСТ 10214](#) в соотношении 1:1 (по массе).

1.3.3. Шпатлевки должны соответствовать требованиям, приведенным в табл.2.

Таблица 2

Наименование показателя	Норма для шпатлевки марки									Метод испытания
	ПФ-002	МС-006	ХВ-004		НЦ-008			НЦ-0038		
	красно-коричневая	розовая	серая	зеленая	серая	защитная	красно-коричневая	белая	серая	
1. Цвет шпатлевочного покрытия после высыхания	Оттенок не нормируется							По утвержденным образцам цвета		По п.3.3
2. Внешний вид шпатлевочного покрытия после высыхания	Поверхность шпатлевочного покрытия должна быть ровной, однородной, без пузырей, царапин, трещин и механических включений									По п.3.4
3. Время высыхания до степени 3, ч, не более:										По <a href="#">ГОСТ 19007</a> и п.3.5 настоящего стандарта
при температуре (20±2) °С	24	0,25	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	
при температуре 80-85 °С	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Степень перетира, мкм, не более	90	75	-	-	-	-	-	-	-	По <a href="#">ГОСТ 6589*</a>
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует <a href="#">ГОСТ Р 52753-2007</a> . - Примечание изготовителя базы данных.										
5. Условная вязкость шпатлевки при температуре (20,0±0,5) °С, с:										По <a href="#">ГОСТ 8420</a> и п.3.6 настоящего стандарта
по ВЗ-246 (или ВЗ-4), сопло 4 мм, с, не менее	-	19	-	-	-	-	-	-	-	

по ВЗ-246, сопло 6 мм, с	-	-	20-45	30-70	30-80	30-80	30-80	30-70	30-70	
по ВЗ-1, сопло 5,4 мм, с	-	-	35-60	50-100	50-120	50-120	50-120	50-100	50-100	
6. Пенетрация при температуре (25,0±0,5) °С, 10 <sup>-1</sup> мм	250-350	-	-	-	-	-	-	-	-	По ГОСТ <a href="#">5346</a>
7. Стеkanie шпатлевки с вертикальной поверхности	Не стекает	-	-	-	-	-	-	-	-	По п.3.7
8. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	75	80	67	60	70	70	65	63	63	По ГОСТ <a href="#">17537</a> и п.3.8 настоящего стандарта
9. Способность шлифоваться	Шлифуется с водой							Шлифуется без воды		По п.3.9
10. Теплостойкость при температуре 65-70 °С, ч, не менее	-	-	-	-	-	-	-	8	8	По п.3.10
11. Эластичность при изгибе, мм, не более	100	100	50	50	50	50	50	-	-	По п.3.11
12. Прочность при ударе на приборе У-1, см, не менее	20	50	30	30	30	30	20	-	-	По ГОСТ <a href="#">4765</a> и п.3.12 настоящего стандарта

Примечание. Норма по показателю 5 для вискозиметра типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм не является браковочной до 01.01.93. Норма по показателю 5 для вискозиметра типа ВЗ-1 действует до 01.01.93. При определении внешнего вида наличие царапин для шпатлевки МС-006 не является браковочным.

#### 1.3.4. Требования безопасности

1.3.4.1. Шпатлевки являются токсичными и пожароопасными материалами.

Показатели токсичности и пожароопасности компонентов приведены в табл.3.

Таблица 3

Наименование компонента	Предельно допустимая концентрация паров вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений, мг/м <sup>3</sup>	Температура, °С		Концентрационные пределы воспламенения, % (объемная доля)		Класс опасности
		вспышки	самовоспламенения	нижний	верхний	
Стирол	5	30	530	1,10	5,2	3
Диметиланилин	0,2	53	400	-	-	2
Ксилол	50	21	450	1,00	6,0	3
Толуол	50	4	536	1,30	6,7	3
Ацетон	200	Минус 18	500	2,20	13,0	4
Уайт-спирит	100	33	270	1,40	6,0	4
Этилацетат	200	Минус 3	400	3,55	16,8	4
Бутилацетат	200	29	370	2,20	14,7	4
Спирт этиловый	1000	10	404	3,60	19,0	4
Спирт бутиловый	10	34	345	1,70	12,0	3
Спирт изобутиловый	10	28	390	1,84	7,3	3
Сольвент	100	20	553	1,30	8,0	4
Скипидар	300	34	300	0,80	-	4

1.3.4.2. При производстве и применении шпатлевок должны соблюдаться правила промышленной санитарии и пожарной безопасности по [ГОСТ 12.3.005](#).



1.3.4.3. Все работы, связанные с изготовлением и применением шпатлевок, должны проводиться в цехах, снабженных приточно-вытяжной вентиляцией и противопожарными средствами по [ГОСТ 12.1.005](#).

1.3.4.4. Лица, связанные с изготовлением и применением шпатлевок, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты по [ГОСТ 12.4.011](#).

1.3.4.5. Средства тушения пожара при производстве и применении шпатлевок: песок, кошма, углекислотные огнетушители ОУ-2 или ОУ-5 по НТД, пенные огнетушители ОХП-10 или ОВП-100, огнетушители марок ОП-05, пенные установки, инертные газы.

1.3.4.6. При производстве шпатлевок образуются твердые, жидкие и газообразные отходы, которые могут вызвать загрязнение атмосферного воздуха и воды.

Контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) должен осуществляться в соответствии с [ГОСТ 17.2.3.02](#).

Все твердые и жидкие отходы, образующиеся после фильтрации, промывки оборудования, коммуникаций, чистки окрасочных камер в виде загрязненных растворителей и использованных фильтров, должны быть собраны в специальные автоцистерны и емкости, своевременно вывезены и подвергнуты ликвидации в соответствии с порядком накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов.

#### 1.4. Маркировка

1.4.1. Маркировка шпатлевок - по [ГОСТ 9980.4\\*](#).

---

\* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует [ГОСТ 9980.4-2002](#). - Примечание изготовителя базы данных.

1.4.2. На транспортную тару должны быть нанесены манипуляционный знак "Беречь от нагрева" по [ГОСТ 14192](#), знак опасности и классификационный шифр группы опасных грузов 3212 по [ГОСТ 19433](#), серийный номер ООН-1139.

#### 1.5. Упаковка

1.5.1. Шпатлевки всех марок упаковывают по [ГОСТ 9980.3](#).

1.5.2. Металлические банки со шпатлевкой, предназначенные для розничной торговой сети, допускается упаковывать в ящики из сплошного склеенного картона.

## 2. ПРИЕМКА

2.1. Правила приемки - по [ГОСТ 9980.1](#).

2.2. Показатель 10 табл.1 для шпатлевки НЦ-0038 и показатели 11 и 12 для шпатлевок МС-006, ХВ-004 и НЦ-008 изготовитель определяет периодически в каждой десятой партии.

2.3. При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель проверяет каждую партию до получения удовлетворительных результатов испытаний подряд не менее чем в трех партиях.

## 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб - по [ГОСТ 9980.2](#).

Перед испытанием пробы шпатлевок в плотно закрытой таре доводят до температуры (20±2) °С.

3.2. Подготовка образцов к испытанию

3.2.1. Для шпатлевки НЦ-0038 все показатели определяют на деревянных пластинках размером 70x150 мм толщиной 5-10 мм.

Для шпатлевок других марок эластичность шпатлевочного покрытия при изгибе определяют на пластинках из черной жести по [ГОСТ 13345](#) размером 70x170 мм и толщиной 0,25-0,32 мм. Остальные показатели определяют на пластинках из стали марок 08кп или 08пс по [ГОСТ 16523](#) размером 70x150 мм и толщиной 0,8-0,9 мм.

Пластинки для нанесения шпатлевок готовят по [ГОСТ 8832](#), разд.3.

Для нанесения шпатлевок ПФ-002, МС-006, ХВ-004 и НЦ-008 применяют пластинки, предварительно загрунтованные грунтовкой ГФ-021 по [ГОСТ 25129](#) или ГФ-0119 по [ГОСТ 23343](#), или другими взаимозаменяемыми грунтовками. Поверхность грунтовки после высыхания шлифуют шлифовальной шкуркой зернистостью 4-6 по [ГОСТ 6456](#) или [ГОСТ 10054](#).

При разногласиях в оценке качества шпатлевок следует применять грунтовку марки ГФ-021.


3.2.2. Шпатлевку марки МС-006 наносят на пластинки шпателем без трафарета. Толщина шпатлевочного покрытия после высыхания должна быть 40-50 мкм.

Остальные шпатлевки наносят на подготовленные пластинки шпателем при помощи специального устройства.



Устройство для нанесения шпатлевок (черт.1-4) состоит из стальной плиты, к которой прикреплены четыре скобы с упорными барашками, прижимной стальной рамки и металлических трафаретов различной толщины. Поверхности плиты и рамки должны быть пришлифованы.

#### Черт.1-4. Устройство для нанесения шпатлевок


Устройство для нанесения шпатлевок

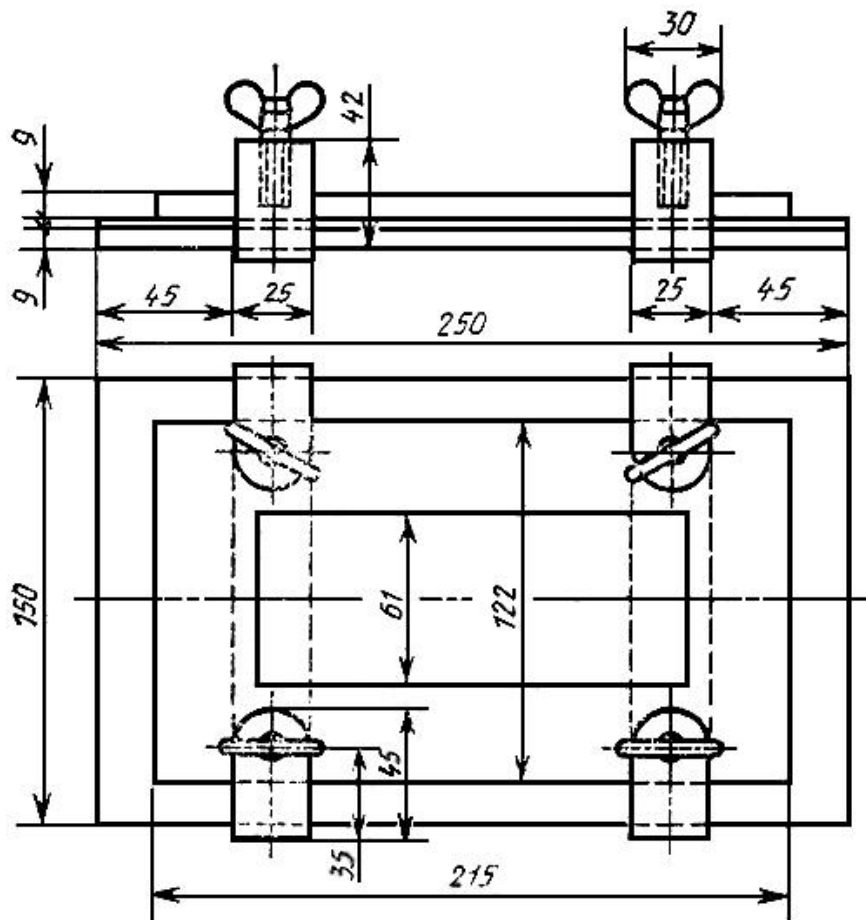


Черт.1

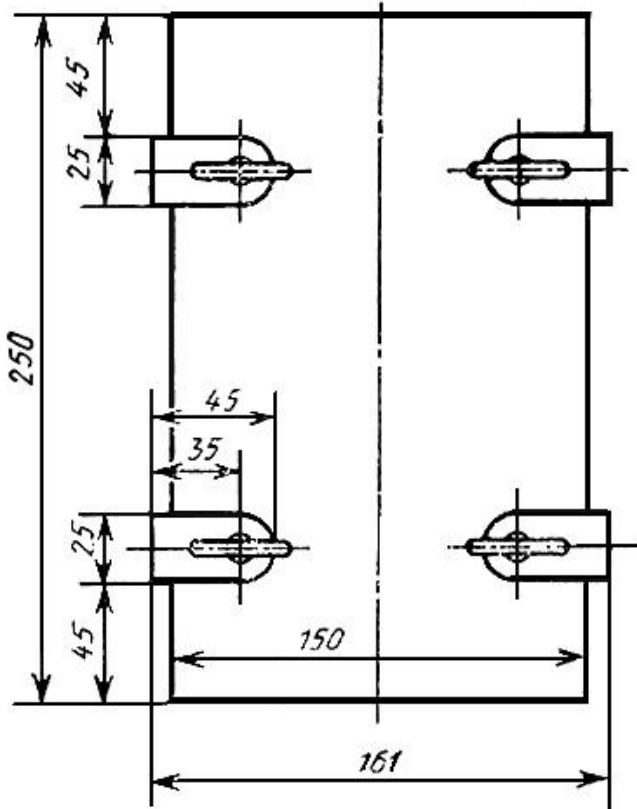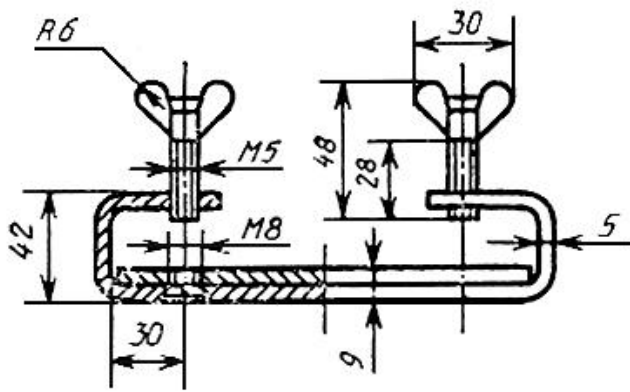

Черт.2

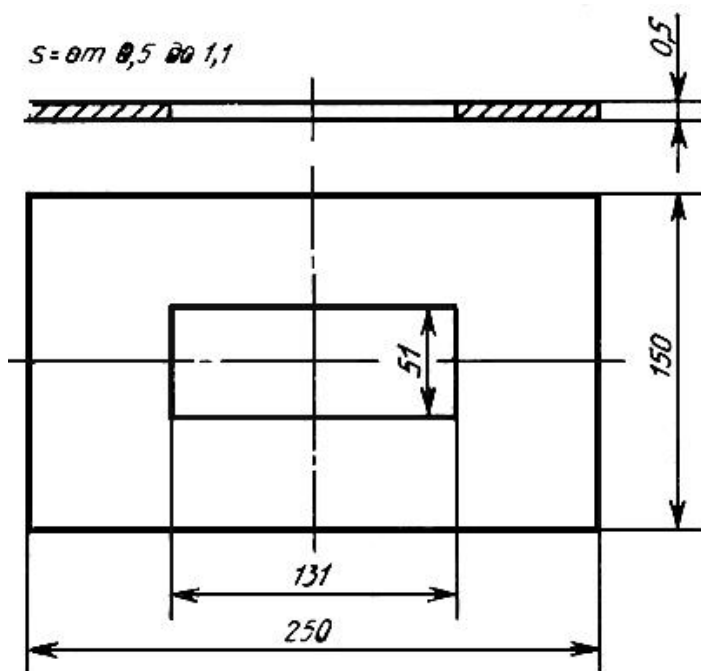

Черт.3

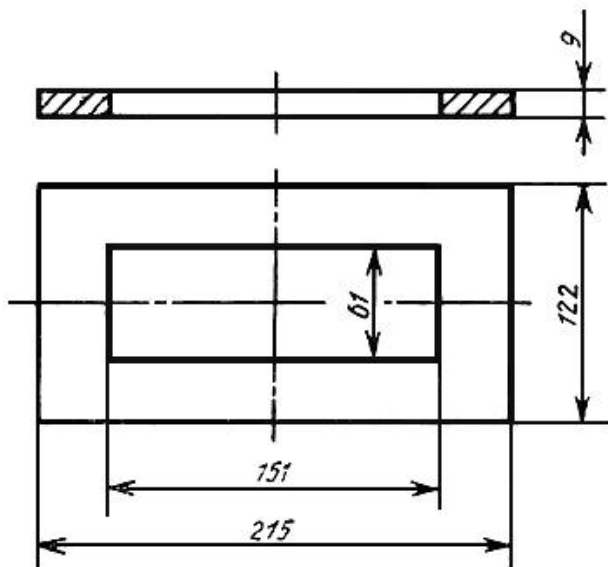

Черт.4

Подготовленную пластинку плотно зажимают между плитой и трафаретом при помощи рамки и упорных барашков и металлическим шпателем наносят на нее шпатлевку до краев трафарета, снимая избыток. Размер выреза в трафарете - 50x130 мм.

При нанесении шпатлевок ХВ-004 и НЦ-008 применяют трафарет толщиной 0,3 мм, шпатлевки ПФ-002 - трафарет толщиной 0,5 мм. Толщина шпатлевого покрытия после высыхания должна быть для шпатлевки НЦ-008 не более 120 мкм, для шпатлевки ХВ-004 - не более 150 мкм, для шпатлевки ПФ-002 - не более 400 мкм.

При нанесении шпатлевки НЦ-0038 для определения цвета, внешнего вида, времени высыхания и способности шлифоваться применяют трафарет толщиной 0,5 мм. Толщина шпатлевого покрытия после высыхания должна быть 100-150 мкм. При определении теплостойкости шпатлевку НЦ-0038 наносят по трафарету толщиной 1,5 мм. Толщина шпатлевого покрытия после высыхания должна быть не более 500 мкм.

Шпатлевки сушат при температуре и в течение времени, указанных в табл.2. Для определения теплостойкости шпатлевки НЦ-0038 образцы сушат при температуре  $(20 \pm 2)$  °С в течение 6 ч. Для определения эластичности при изгибе шпатлевки ПФ-002 образцы сушат при температуре  $(20 \pm 2)$  °С в течение 24 ч, после сушки поверхность шпатлевки шлифуют шлифовальной шкуркой зернистостью 4-6 по [ГОСТ 10054](#) при смачивании водой и выдерживают на воздухе при температуре  $(20 \pm 2)$  °С в течение 1 ч.

Перед горячей сушкой пластинки с нанесенной шпатлевкой ПФ-002 выдерживают при температуре  $(20 \pm 2)$  °С в течение 3 ч. После горячей сушки пластинки охлаждают до температуры  $(20 \pm 2)$  °С.

Толщину шпатлевого покрытия измеряют микрометром типа МР по [ГОСТ 4381](#).

3.3. Цвет шпатлевок определяют визуально при искусственном или естественном рассеянном свете. Цвет шпатлевки НЦ-0038 определяют путем сравнения с утвержденными контрольными образцами цвета.

3.4. Внешний вид шпатлевого покрытия после высыхания определяют визуально путем осмотра поверхности до и после шлифования при искусственном или естественном рассеянном свете. Шлифование проводят (без применения воды) шлифовальной шкуркой зернистостью 4-6 по [ГОСТ 6456](#) или [ГОСТ 10054](#).

При разногласиях цвет и внешний вид шпатлевого покрытия определяют при естественном свете.

3.5. Время и степень высыхания определяют по [ГОСТ 19007](#).

При определении времени высыхания допускается удаление бумаги любым способом, не приводящим к видимым повреждениям шпатлевочного покрытия.

3.6. Вязкость шпатлевок определяют по [ГОСТ 8420](#).

Перед определением вязкости шпатлевки разбавляют растворителями.

Шпатлевки ХВ-004, НЦ-008 и НЦ-0038 разбавляют ацетоном по [ГОСТ 2768](#) в соотношении по массе 4:1 соответственно.

Шпатлевку МС-006 разбавляют ксилолом по [ГОСТ 9410](#) или [ГОСТ 9949](#) в соотношении по массе 5:1 соответственно.

3.7. Стеkanie шпатлевки ПФ-002 с вертикальной поверхности определяют визуально на одном образце. Для этого пластинку с нанесенной шпатлевкой устанавливают в вертикальном положении (по длине пластинки) и выдерживают ее при температуре  $(20\pm 2)$  °С в течение 30 мин. Шпатлевка не должна стекать.

3.8. Массовую долю нелетучих веществ определяют по [ГОСТ 17537](#), п.1.4.4.

Навески шпатлевок ПФ-002 и МС-006 нагревают в сушильном шкафу при температуре  $(140\pm 2)$  °С, навески шпатлевок ХВ-004, НЦ-008 и НЦ-0038 нагревают в сушильном шкафу при температуре  $(105\pm 2)$  °С.

Первое взвешивание проводят через 1 ч сушки, последующие взвешивания - через каждые 30 мин до достижения постоянной массы.

Допускается определять массовые доли нелетучих веществ под инфракрасной лампой при тех же температурах.

При разногласиях в оценке за окончательный принимают результат определения, проведенного в сушильном шкафу.

3.9. Определение способности шлифоваться

Испытание проводят на одном образце. После высыхания поверхность шпатлевок ПФ-002, МС-006, ХВ-004 и НЦ-008 шлифуют водостойкой шлифовальной шкуркой зернистостью 4-6 по [ГОСТ 10054](#).

Шлифование проводят равномерно по всей поверхности, смачивая ее водой. После шлифования поверхность шпатлевки промывают водой и насухо протирают мягкой тканью.

Шпатлевка соответствует настоящему стандарту, если при шлифовании в течение 15 мин она не размокает и образуется ровная матовая поверхность.

Поверхность шпатлевки НЦ-0038 шлифуют шлифовальной шкуркой зернистостью 4-6 сухим методом. Допускается легкое засаливание шкурки.

3.10. Определение теплостойкости шпатлевки

Три пластинки со шпатлевкой НЦ-0038, подготовленные в соответствии с п.3.2.2, помещают в сушильный шкаф и выдерживают при температуре 65-70 °С в течение 8 ч, затем вынимают, охлаждают в течение 2 ч и осматривают.


Шпатлевочное покрытие не должно иметь трещин, видимых невооруженным глазом.

3.11. Определение эластичности при изгибе

Эластичность шпатлевочного покрытия при изгибе определяют с помощью прибора, показанного на черт.5.

## **Черт.5. Прибор для определения эластичности шпатлевок при изгибе**

**Прибор для определения эластичности шпатлевок при изгибе**

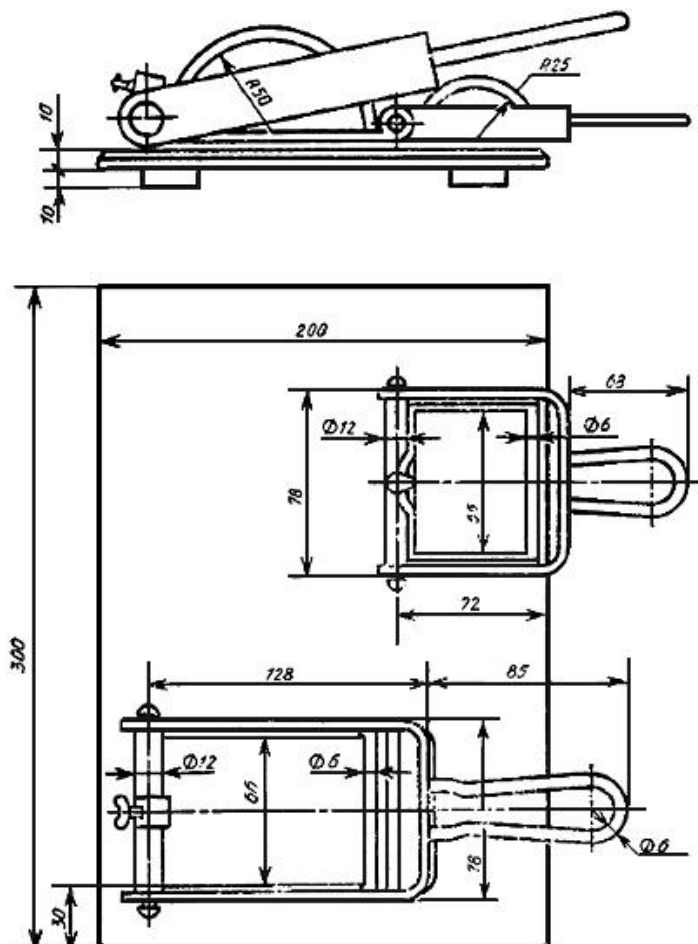

Черт.5

Прибор состоит из металлической плиты, к которой прикреплены полуцилиндры диаметром 100 и 50 мм, подвижной рамки с прижимным валиком для прижатия пластинки к цилиндрической поверхности, винта крепления и деревянной подставки.

Пластинку при помощи винта крепления укрепляют одним концом на приборе и при опускании рамки в горизонтальное положение прижимают валиком к цилиндрической поверхности.

Испытание проводят на трех образцах. Подготовленные образцы выдерживают в течение 2 ч в сушильном шкафу: шпатлевки ХВ-004, НЦ-008 - при температуре 60-70 °С, шпатлевку МС-006 - при температуре 90-100 °С. Затем пластинки вынимают и охлаждают в течение 30 мин.

Шпатлевки считают соответствующими настоящему стандарту, если на их поверхности при изгибе по полуцилиндру 100 или 50 мм не образуется трещин, видимых невооруженным глазом. Трещины на расстоянии до 15 мм от краев шпатловочного покрытия в расчет не принимают.

### 3.12. Определение прочности при ударе

Прочность шпатловочного покрытия при ударе определяют по [ГОСТ 4765](#) на приборе типа У-1. Образцы шпатлевок ХВ-004 и НЦ-008 перед испытанием выдерживают в сушильном шкафу при температуре 60-70 °С в течение 2 ч с последующим охлаждением в течение 30 мин.

## 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение шпатлевок - по [ГОСТ 9980.5\\*](#).

\* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует [ГОСТ 9980.5-2009](#). - Примечание изготовителя базы данных.

## 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие шпатлевок требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения шпатлевок всех марок - 6 мес. со дня изготовления.

Электронный текст документа  
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  
официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов, 2001